

N-liitin, naaras, ei-tinattava

Asennusohje by Paratronic Oy

Heatex 15 kaapelille

Liittimen tuotenro: **7352**

1.



Katkaise kaapeli suoraan poikki, esimerkiksi pienellä rautasahalla, tai hyvillä katkaisupihdeillä. Keskijohtimen täytyy pysyä täysin pyöreänä.

2.



Pujota mutteri, painerengas ja kumiiviste kaapeliin.

3.



Kuori uloin eriste 7 mm matkalta. Taita punottu kuparivaippa 90 asteen kulmaan kaapeliin nähden. Aseta kontaktiprikka folion päälle. Kuumenna kaapelin ulkokuorta kevyesti kuumailmapuhaltimella, katso video <https://www.youtube.com/watch?v=174Xr1R2ECs> Älä ylikuumenna, kuori pehmenee liikaa.

4.



Työnnä kontaktiprikka folion ja punotun vaipan väliin, niin pitkälle kuin priikka menee. Muotoile punottu vaippa tasan prikan kanssa ja siirrä kumiiviste priikkaa vasten.

5.



Poista folio ja sisäeriste puukon avulla. Keskijohtimen täytyy pysyä pyöreänä. Poista keskijohtimen päästä mahdolliset terävät työstöreunat.

6.



Aseta teflon eriste paikoilleen keskijohtimen päälle. Voit laittaa keskijohtimen päälle hyvin ohuen vaseliinikerroksen*. Tämä pienentää vaimennusta ja estää korroosiota. Aseta keskitappi keskijohtimen päälle.

* apteekista saatavaa *puhdasta* vaseliinia, ilman hajusteita, väriaineita tms.

7.



Työnnä kaapeli liittimen kuoren sisään niin pitkälle kuin se menee. Kiristä kahdella 19 mm avaimella siten, että mutterin ja kuoren välissä on edelleen pieni rako näkyvissä.

Paratronic Oy

Heikkiläntie 26

63130 MÄYRY

Puh 0400-297526

paratronic@paratronic.fi

paratronic.fi

© 2024

Asennusohje by Petri Rantala, Kuortane