

# N-liitin, uros, tinattava

Asennusohje by Paratronic Oy

# Aircell<sup>®</sup> 7 kaapelille

Liittimen tuotenro: **7392**

1.



Katkaise kaapeli suoraan poikki.

2.



Pujota mutteri, painerengas ja kumitiiviste kaapeliin. Tiivisteen saat helpommin paikoilleen, kun laitat hieman vaseliinia kaapelin päälle.

3.



Kuori uloin PVC-eriste 8 mm matkalta.

4.



Taita punottu kuparivaippa 90 asteen kulmaan kaapeliin nähden. Työnnä kontaktiprikka paikoilleen folion ja punotun vaipan väliin, niin pitkälle kuin priikka menee. Muotoile punottu vaippa tasan priikan kanssa ja siirrä kumitiiviste priikkaa vasten.

5.



Poista folio ja sisäeriste puukon avulla.

6.



Aseta keskitappi paikoilleen ja tinaa kiinni pienen reiän kautta.

7.



Työnnä kaapeli liittimen kuoren sisään niin pitkälle kuin se menee. Kiristä mutteri kahdella 16 mm avaimella siten, että mutterin ja kuoren välissä on edelleen pieni rako näkyvissä.

**Paratronic Oy**

Heikkiläntie 26

63130 MÄYRY

Puh 0400-297526

[paratronic@paratronic.fi](mailto:paratronic@paratronic.fi)

[paratronic.fi](http://paratronic.fi)

© 2016

Asennusohje by Petri Rantala, Kuortane