

# N-liitin, uros, tinattava

Asennusohje by Paratronic Oy

**Heatex<sup>®</sup> 10 kaapelille**

Liittimen tuotenro:

**7368**

1.



Katkaise kaapeli suoraan poikki.

2.



Pujota mutteri, painerengas ja kumitiiviste kaapeliin. Tiivisteen saat helpommin paikoilleen, kun laitat hieman vaseliinia kaapelin päälle.

3.



Kuori uloin PVC-eriste 7 mm matkalta.

4.



Taita punottu kuparivaippa 90 asteen kulmaan kaapeliin nähden. Työnnä kontaktiprikka paikoilleen folion ja punotun vaipan väliin, niin pitkälle kuin priikka menee. Muotoile punottu vaippa tasan priikan kanssa ja siirrä kumitiiviste priikkaa vasten.

5.



Poista folio ja sisäeriste puukon avulla.

6.



Aseta keskitappi ja tinaa kiinni. Laita teflon eriste paikoilleen.

7.



Työnnä kaapeli liittimen kuoren sisään niin pitkälle kuin se menee. Kiristä mutteri 17 ja 18 mm avaimilla siten, että mutterin ja kuoren välissä on edelleen pieni rako näkyvässä.

**Paratronic Oy**

Heikkiläntie 26

63130 MÄYRY

Puh 0400-297526

Fax 06-5259160

[paratronic@kolumbus.fi](mailto:paratronic@kolumbus.fi)

[www.paratronic.fi](http://www.paratronic.fi)

© 2014

Asennusohje by Petri Rantala, Kuortane