

N-liitin, naaras, puristettava

Asennusohje by Paratronic Oy

Ecoflex® 10 kaapelille

Liittimen tuotenro:

7370



Katkaise kaapeli suoraan poikki.
Aseta kutistesukka ja puristeholkki kaapelin päälle.



Kuori uloin eriste 18 mm matkalta.



Taita punottu kuparivaippa pois folion päältä.
Poista kuparifoliota 6mm ja sisäeristettä 4mm.



Aseta keskitappi paikoilleen, ja tinaa kiinni juotosreiän kautta.



Työnnä kaapeli liittimen rungon sisään niin pitkälle kuin se menee kunnes kuulet naksahduksen. Lyhennä punottu vaippa sopivan mittaiseksi siten, että vaippa jää holkin ja rungon väliin, mutta ei pursua ulos.



Purista holkki puristuspihdeillä, punottu vaippa jää tällöin holkin ja rungon väliin kiinni.



Työnnä kutistesukka liittimen runkoa vasten ja kutista se kuumailmapuhaltimella.

Paratronic Oy

Heikkiläntie 26

63130 MÄYRY

Puh 0400-297526

Fax 06-5259160

paratronic@paratronic.fi

www.paratronic.fi

© 2014

Asennusohje by Petri Rantala, Kuortane