

# N-liitin, uros, kulma, tinattava *Aircell*<sup>®</sup> 7 kaapelille

Asennusohje by Paratronic Oy

Liittimen tuotenro: **7399**

1.




Katkaise kaapeli suoraan poikki.

2.



Pujota mutteri, painerengas ja kumitiiviste kaapeliin. Tiivisteen saat helpommin paikoilleen, kun laitat hieman vaseliinia kaapelin päälle.

3.

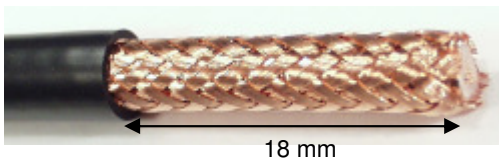


Kuori uloin PVC-eriste 18 mm matkalta.

4.



Taita punottu kuparivaippa 90 asteen kulmaan kaapeliin nähden. Työnnä kontaktiprikka paikoilleen folion ja punotun vaipan väliin, niin pitkälle kuin priikka menee. Muotoile punottu vaippa tasan priikan kanssa ja siirrä kumitiiviste priikkaa vasten.

5.

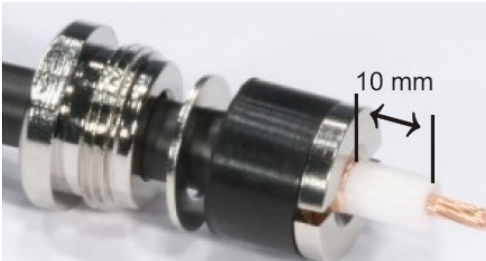

Poista folio puukon avulla. Lyhennä sisäeriste 10 mm mittaiseksi.

6.



Työnnä kaapeli liittimen kuoren sisään niin pitkälle kuin se menee. Kiristä mutteri kahdella 16 mm avaimella siten, että mutterin ja kuoren välissä on edelleen pieni rako näkyvässä. Tinaa keskijohdin huolellisesti kiinni liittimen keskikontaktiin.

7.



Ruuvaa kierrekansi paikoilleen. Voit tiivistää ja lukita kierrekannen lakan tai liiman avulla.

**Paratronic Oy**

Hynnäläntie 414

63250 Rantala

Puh 0400-297526

Fax 06-5259160

[paratronic@kolumbus.fi](mailto:paratronic@kolumbus.fi)

[www.paratronic.fi](http://www.paratronic.fi)

© 2005

Asennusohje by Petri Rantala, Kuortane