


N-liitin, uros, ei-tinattava

Asennusohje by Paratronic Oy

Ecoflex® 10 kaapelille

Liittimen tuotenro: **7383**

1.

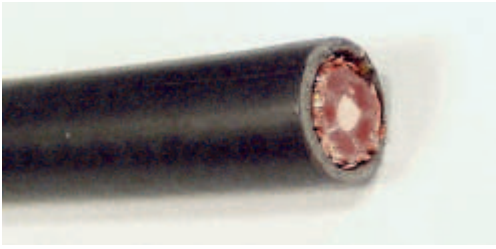

Katkaise kaapeli suoraan poikki.

2.



Pujota mutteri, painerengas ja kumitiiviste kaapeliin. Tiivisteen saat helpommin paikoilleen, kun laitat hieman vaseliinia kaapelin päälle.

3.



Kuori uloin PVC-eriste 6-7 mm matkalta.

4.



Taita punottu kuparivaippa 90 asteen kulmaan kaapeliin nähden. Työnnä kontaktiprikka paikoilleen folion ja punotun vaipan väliin, niin pitkälle kuin priikka menee. Muotoile punottu vaippa tasan priikan kanssa ja siirrä kumitiiviste priikkaa vasten.

5.



Poista folio ja sisäeriste puukon avulla. Keskijohtimen täytyy pysyä täysin pyöreänä. Tarvittaessa kierrä sitä varovasti.

6.



Aseta teflon eriste paikoilleen keskitapin päälle. Voit laittaa keskijohtimen päälle hyvin ohuen vaseliinikerroksen*. Tämä pienentää vaimennusta ja estää korroosiota. Aseta keskitappi keskijohtimen päälle.

* apteekista saatavaa *puhdasta* vaseliinia, ilman hajusteita, väriaineita tms.

7.



Työnnä kaapeli liittimen kuoren sisään niin pitkälle kuin se menee. Kiristä mutteri 17 ja 18 mm avaimilla siten, että mutterin ja kuoren välissä on edelleen pieni rako näkyvissä.

Paratronic Oy

Hynnäläntie 414

63250 Rantala

Puh 0400-297526

Fax 06-5259160

paratronic@kolumbus.fi

www.paratronic.fi

© 2003

Asennusohje by Petri Rantala, Kuortane