

Reverse Polarity-TNC-liitin

Asennusohje by Paratronic Oy

Ecoflex® 10 kaapelille

Liittimen tuotenro:

7384

1.



Katkaise kaapeli suoraan poikki.

2.



Pujota mutteri, painerengas ja kumitiiviste kaapeliin. Tiivisteeseen saat helpommin paikoilleen, kun laitat hieman vaseliinia kaapelin päälle.

3.



Kuori uloin PVC-eriste 6 mm matkalta.

4.



Taita punottu kuparivaippa 90 asteen kulmaan kaapeliin nähden. Työnnä kontaktiprikka paikoilleen folion ja punotun vaipan väliin, niin pitkälle kuin priikka menee. Muotoile punottu vaippa tasan priikan kanssa ja siirrä kumitiiviste priikkaa vasten.

5.



Poista folio ja sisäeriste puukon avulla.

6.



Aseta keskitappi (Ø 3,0 mm) ja tinaa kiinni. Laita teflon eriste paikoilleen.

(Ø 2,8 mm keskitappi on tarkoitettu Aircom Plus-kaapelille)

7.



Työnnä kaapeli liittimen kuoren sisään niin pitkälle kuin se menee. Kiristä mutteri 17 ja 18 mm avaimilla siten, että mutterin ja kuoren välissä on edelleen pieni rako näkyvässä.

Paratronic Oy

Hynnäläntie 414

63250 Rantala

Puh 0400-297526

Fax 06-5259160

paratronic@kolumbus.fi

www.paratronic.fi

© 2004

Asennusohje by Petri Rantala, Kuortane