

4 osaisille tinattaville/puristettaville liittimille,
pinni, runko, puriste, kutistesukka.

Huom, liittimesi tai kaapelisi voi näyttää erilaiselta, samaa asennusperiaatetta käytetään useissa Paratronic Oy:n toimittamissa kaapeleissa ja liittimissä. Tarkista kuorintamitat ja puristuskoot liittimen datalehdeltä.



1. Kuori kaapelin pää. Varo taivuttamasta tai levittämästä keskijohdinta.



2. Kuparoidut alumiiniydinjohtimet: Juota pinni.
Täyskuparijohtimet: Juota tai purista pinni.
Laita kutistesukka ja puristusholkki kaapelin päälle. Levitä punottua vaippaa hieman.



3. Työnnä liitin kaapelin päälle. Folio menee liittimen sisään, punottu vaippa ulkopuolelle.



4. Työnnä loput kaapelista liittimen sisään. Kaapeli on riittävän syvällä, kun kaapelin kuori lähes vastaa liittimeen, monissa (ei kaikissa) liittimissä tunnet napsahduksen tässä vaiheessa pinnin lukituessa liittimeen.



5. Aseta puristusholkki punotun vaipan ja liittimen rungon päälle. Varmista, ettei punotun vaipan säikeet pursua puristusholkin ja liittimen rungon välistä, koska ne puhkaisevat kutistesukan.



6. Purista holkki puristustyökalulla.



7. Laita kutistesukka puristusholkin ja liittimen takapäen päälle. Kutista kuumailmapuhaltimella, aloittaen liittimen puolimmaisesta päästä. Varo kaapelin puolimmaisessa päässä kuumentamasta kaapelin kuorta sulamisvaaran takia.