

Huom, liittimesi tai kaapelisi voi näyttää erilaiselta, samaa asennusperiaatetta käytetään useissa Paratronic Oy:n toimittamissa kaapeleissa ja liittimissä. Tarkista kuorintamitat ja puristuskoost liittimen datalehdeltä.



1. Kuori kaapelin pää. Varo taivuttamasta tai levittämästä keskijohdinta.




2. Laita kutistesukka ja puristusholkki kaapelin päälle. Levitä punottua vaippaa hieman.



3. Työnnä liitin kaapelin päälle. Folio menee liittimen sisään, punottu vaippa ulkopuolelle. Lähellä loppuvaihetta, pyöritä liittintä hieman edestakaisin, tällöin keskijohdin menee helpommin perille saakka. Tee tämä hyvin varovasti, älä käytä voimaa, ettet vahingossa taita keskijohdinten säikeitä mutkalle, voi mennä oikosulkuun liittimen rungon kanssa.



4. Liitin on oikeassa kohdassa, kun keskijohdin näkyy liittimen kärjestä, ja liittimen takapää lähes vastaa kaapelin kuoreen.

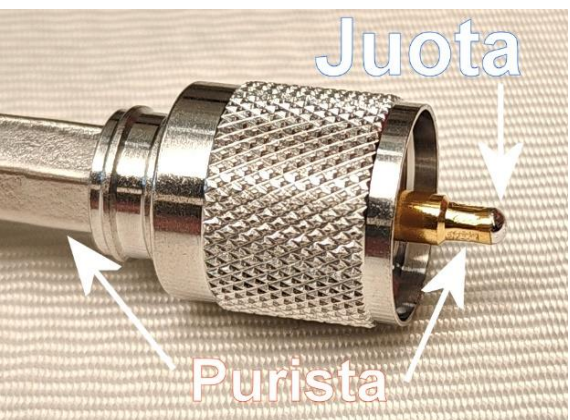

5. Aseta puristusholkki punotun vaipan ja liittimen rungon päälle. Varmista, ettei punotun vaipan säikeet pursua puristusholkin ja liittimen rungon välistä, koska ne puhkaisevat kutistesukan. Purista holkki puristustyökalulla. Purista tai juota liittimen kärki. Suosittelen molempia, ensin puristus, ja sitten juottamalla kärki vesitiiviiksi.



6. Laita kutistesukka puristusholkin ja liittimen takapäälle. Kutista kuumailmapuhaltimella, aloittaen liittimen puolimmaisesta päästä. Varo kaapelin puolimmaisessa päässä kuumentamasta kaapelin kuorta sulamisvaaran takia.